



THE OPEN PALLET POOL.

EPAL埃帕质量分级

EPAL埃帕欧标托盘的使用及流通的推荐指南

EPAL埃帕质量分级是非强制性的指南，旨在优化EPAL埃帕欧标托盘的使用和流通。仅在协商达成一致共同使用的前提下，在涉及到交换、购买或供应EPAL欧标托盘的多方公司之间使用。在此前提下，EPAL埃帕质量分级是对EPAL埃帕欧标托盘交换条款的补充，并为不同类别的二手EPAL埃帕欧标托盘的出售或者交换提供了推荐标准。如果双方没有明确协议使用本EPAL埃帕质量分级，则以下标准适用于EPAL埃帕托盘交换条款(无障碍地交换新制、二手 A、B、C 级EPAL埃帕欧标二手托盘)。



THE OPEN PALLET POOL.

EPAL埃帕托盘交换条款

EPAL埃帕欧标托盘流通交换条件

EPAL埃帕托盘交换条款具有约束力。如未被严重损坏或发生任何影响托盘交换的质量问题，EPAL埃帕欧标托盘皆可以顺畅流通使用。损坏或者影响使用的质量问题将直接影响到托盘的可交换性。EPAL埃帕托盘交换条款可以作为EPAL埃帕质量分级的补充，在协商达成一致共同使用的前提下，在交换、购买或供应某一特定的等级的EPAL欧标托盘的多方公司之间使用。

全新

特征:
-符合ISPM 15国际热处理协定并在热处理有效期内/拥有IPPC合法标识
-木材经过合法合规的干燥处理
-800 x 1200 x 144 mm
-核定动载：1500Kg
-含水率不得超过22%

托盘表面粗糙无抛且托盘布钉一致。	四个边脚块有EPAL商标。
无使用痕迹，木质浅且新。	所有底板均倒棱处理过。
四个边脚块均45°倒角处理过。	中脚块上有IPPC合法热处理标识、以及生产商执照编号-生产年-生产月和质量检验夹。 



MCH适用*^o

*MCH=适用于机器，带传输体系和高湾货架等由全球统一标识系统(GS1)及德国化学认可机构(DACH)推荐的“自动输送和仓库系统监控机械体系”

A等级

特征:
-托盘曾被使用
-主体表面呈浅色
-注意：托盘表面成色并不能保证托盘本身达到了特定的质量等级，分级时需保持对托盘其他检验项目质量标准的核查。
-由于使用或者环境湿度导致的表面潮湿

无粘连物质，如纸板、胶片、胶带、标签等。允许进行表面清洁。	托盘每一侧必须保有至少一个以上清晰的EPAL合法商标。
有使用痕迹。无可能会污染到装载货物上的脏污或垢染。	木材片皮允许。
检验标准：脚块无倾斜，入叉孔无障碍，整体牢固。	也许经过维修。中脚块上的维修钉是持有维修执照的维修商进行过合法维修的证明。 



MCH适用*^o

*MCH=适用于机器，带传输体系和高湾货架等由全球统一标识系统(GS1)及德国化学认可机构(DACH)推荐的“自动输送和仓库系统监控机械体系”

B等级

特征:
-托盘曾被使用
-主体表面呈深色
-由于使用或者环境湿度导致的表面潮湿

无粘连物质，如纸板、胶片、胶带、标签等。允许进行表面清洁。	托盘每一侧必须保有至少一个以上清晰的EPAL合法商标。
有使用痕迹。无可能会污染到装载货物上的脏污或垢染。	木材片皮允许。
检验标准：脚块无倾斜，入叉孔无障碍，整体牢固。	也许经过维修。中脚块上的维修钉是持有维修执照的维修商进行过合法维修的证明。 



MCH适用*^o

*MCH=适用于机器，带传输体系和高湾货架等由全球统一标识系统(GS1)及德国化学认可机构(DACH)推荐的“自动输送和仓库系统监控机械体系”

C等级

特征:
-托盘曾被使用
-主体表面呈深色
-由于使用或者环境湿度导致的表面潮湿

粘连物质，如纸板、胶片、胶带、标签等。粘连移除后，该托盘定级可能上升一级。 	托盘每一侧必须保有至少一个以上清晰的EPAL合法商标。
有严重的使用痕迹。无可能会污染到装载货物上的脏污或垢染。	木材片皮允许。
脚块有轻微倾斜(倾斜不得超过1cm)。 	也许经过维修。中脚块上的维修钉是持有维修执照的维修商进行过合法维修的证明。 



注意：每块托盘部件仅允许一颗钉子钉身裸露，每张托盘至多允许两处钉身裸露。钉尾不得裸露。

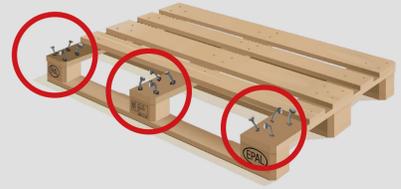
禁止使用

Paletten mit diesen Mängeln dürfen ohne Reparatur nicht im offenen Palettentauschpool eingesetzt werden.

根据EPAL埃帕托盘交换标准，组件损坏或故障影响使用的EPAL埃帕欧标托盘不得继续流通。
典型的组件损坏以及影响交换及使用的故障展示在这里，以及EPAL埃帕交换条款中。
恢复交换性维修
为了使托盘能够重新在系统中流通，受损的EPAL埃帕欧标托盘必须由持有EPAL埃帕维修许可执照的维修商进行修理。



典型的损坏以及影响交换及使用的质量问题有：

一块木板的部分或全块缺失。


一块木板折断或片皮时导致一颗以上托盘钉身裸露。


一块木板横向或在边角处折断。


一个脚块缺失或片皮时导致一颗以上托盘钉身裸露。


一个脚块倾斜并超出托盘侧边缘1cm以上。


托盘一侧的两块边脚块均缺失EPAL合法商标。


影响托盘交换性的其他评判标准：
托盘无法达到核定载重(例如出现了木板腐烂变质、严重损坏或严重开裂)。一些组件尺寸明显不合格(例如木板过薄、脚块过窄)。部分脚块出现严重开裂或片皮。托盘上存在可能污染装载货物的污渍。

恢复交换性维修
为了保证托盘的可交换性，受损的EPAL埃帕欧标托盘必须由持有EPAL埃帕维修许可执照的维修商进行修理。在EPAL官方网站(www.epal.eu licensee search)可以获得全球EPAL埃帕维修执照商名单。中国地区的用户可以在微信公众号“EPAL埃帕”中查询到授权维修执照商名单。

未分类

由托盘市场参与者指定一对一进行交换的各类混合的托盘。产品标准和许可流通方式由第三方交易机构/合同合作伙伴单独议定。



与我们联系



与我们联系