

THE OPEN PALLET POOL.

КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ЕРАL

Рекомендации по использованию и обмену европаллет EPAL

«Классификация качества EPAL содержит необязательные рекомендации и служит для оптимизации использования и обмена европоддонов EPAL. Ее следует использовать только при наличии взаимного соглашения между участвующими компаниями (обмен, покупка или поставка европоддонов EPAL). В этом случае Классификация качества EPAL дополняет Условия обмена EPAL и предлагает возможность согласиться на поставку или обмен европоддонов EPAL определенного класса. Если нет соглашения об использовании Классификации качества EPAL, применяются только Условия обмена EPAL

По крайней мере, одна маркировка EPAL должна

По крайней мере, одна маркировка EPAL должна

В древесине допускаются небольшие трещины.

быть четкой с каждой стороны.

Возможно уже отремонтирован.

Ремонтный маркировочный гвоздь как

быть четкой с каждой стороны

(неограниченная возможность обмена новых и бывших в употреблении европоддонов EPAL классов A, B и C) ».

THE OPEN PALLET POOL.

УСЛОВИЯ ОБМЕНА EPAL

Условия обмена европоддонов EPAL

Условия обмена EPAL являются обязательными.

Европоддоны EPAL подлежат обмену, если нет значительных повреждений или неисправностей, которые приводят к потере удобства использования. Повреждения или неисправности, которые приводят к потере удобства

использования, также приводят к потере возможности обмена.

ТИПИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ПОТЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБМЕНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Условия обмена EPAL могут быть дополнены Классификацией качества EPAL, в соответствии с которой компании, участвующие в обмене, покупке или поставке европоддонов EPAL, взаимно соглашаются использовать Классификацию качества EPAL, а также обменивать или поставлять европоддоны EPAL определенного класса.

НОВЫЙ

Характеристики: - ISPM 15/IPPC - камерная сушка - 800 x 1,200 x 144 мм - номинальная гарантированная нагрузка: 1500 кг - Макс. остаточная

неструганная доска, последовательное и Маркировка EPAL на всех 4 угловых блоках. повторяющееся размещение гвоздей.

Никаких следов использования, светлое дерево Все нижние доски имеют фаски с двух сторон.

Маркировка ІРРС Все 4 угла поддона скошены под углом 45°. номер лицензиигод-месяц, контрольная скоба.

* МСН = подходит для использования в машинах с конвейерной техникой и многоярусными стеллажами в соответствии с рекомендацией GS1 DACH «Настройки для мониторинга в автоматизированных конвейерных и складских системах»



КЛАСС 1

влажность 22%

- поддон уже был в употреблении поддоны в основном светлые - ПРИМЕЧАНИЕ. Сама по себе светлость не является гарантией определенного

- класса качества. Также всегда необходимо проверять критерии для других классов допускается влажность поверхности из-за
- использования / окружающей


Отсутствуют прилипания на поверхности, например картона, фольги, ленты, этикеток. Допускаются их частичные остатки.

Признаки использования. Отсутствие грязи или В древесине допускаются небольшие трещины.

Критерии проверки: Нет перекрученных блоков, нет Возможно уже отремонтирован. Ремонтный маркировочный гвоздь как препятствий для вил погрузчика, опоры надежно доказательство лицензированного ремонта.

* MCH = подходит для использования в машинах с конвейерной техникой и многоярусными стеллажами в соответствии с рекомендацией GS1 DACH «Настройки для мониторинга в автоматизированных конвейерных и складских системах»

МСН-ПРИГОДНОСТЬ * **©**[©]

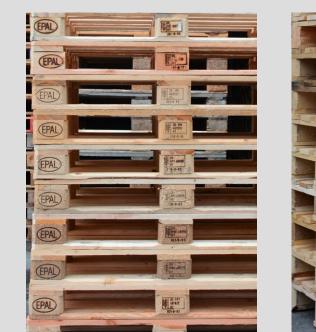



КЛАСС 2

Характеристики: - поддон уже был в употреблении - преимущественно темного цвета - допускается влажность поверхности изза использования /

окружающей среды

Отсутствуют прилипания на поверхности, например картона, фольги, ленты, этикеток. Допускаются их частичные остатки.

загрязнений, которые могут перенестись на груз.

Признаки использования. Отсутствие грязи или загрязнений, которые могут перенестись на груз.

Критерии проверки: Нет перекрученных блоков, нет


препятствий для вил погрузчика, опоры надежно

конвейерных и складских системах»

доказательство лицензированного ремонта. * МСН = подходит для использования в машинах с конвейерной техникой и многоярусными стеллажами в соответствии с рекомендацией GS1 DACH «Настройки для мониторинга в автоматизированных

Острие гвоздей не должны быть видимыми или открытыми.

МСН-ПРИГОДНОСТЬ * ©°

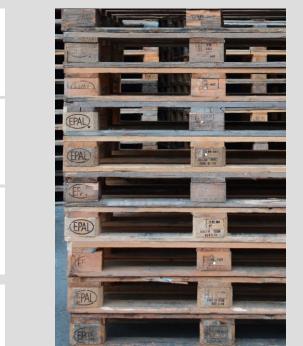



КЛАСС 3

Характеристики: - поддон уже был в употреблении - преимущественно - допускается влажность поверхности изза использования /

окружающей среды

Прилипания на поверхности, например картона, фольги, ленты, этикеток, разрешены. После удаления возможна более высокая классификация.

Признаки интенсивного использования. Отсутствие грязи или загрязнений, которые могут перенестись

Слегка перекрученные блоки (выступ ≤ 1 см).

По крайней мере, одна маркировка EPAL должна быть четкой с каждой стороны.

В древесине допускаются трещины.

Зозможно уже отремонтирован. Ремонтный маркировочный гвоздь как

доказательство лицензированного ремонта. <u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> Макс. 1 видимый стержень гвоздя на компонент, всего макс. 2 стержня гвоздя на поддон.





НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Поддоны с такими дефектами нельзя использовать в открытом обменном пуле поддонов без ремонта.

Согласно условиям обмена EPAL, европоддоны EPAL не подлежат обмену, если повреждение или неисправность привели к потере возможности использования.

Типичные повреждения и неисправности, которые приводят к потере возможности замены и использования, показаны здесь и в Условиях обмена EPAL.

Восстановление заменяемости

Для восстановления возможности замены поврежденные европоддоны EPAL должны быть отремонтированы в ремонтной компании, имеющей лицензию EPAL.



Отсутствующий компонент.



Видимые острия или более 2 стержней гвоздей на поддон.



например краска, масло, запах,

плесень, влажные пятна и т. д.

не соответствует Техническому регламенту EPAL, например он



частично или полностью

Ремонт не соответствует могут быть перенесены на груз, техническим условиям.



Выступ на 1 см.



Нет четкой маркировки EPAL


Доска отсутствует частично или






Доска сломана или расколота таким образом, что видно более одного стержня гвоздя.



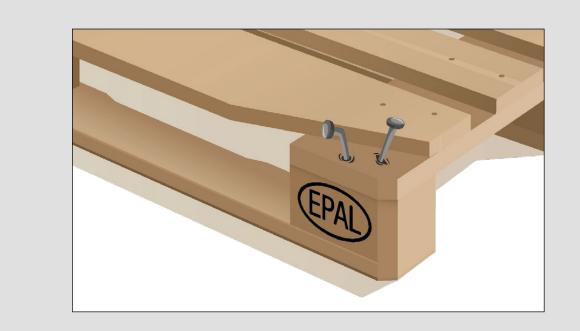

Доска сломана поперек или в углу.



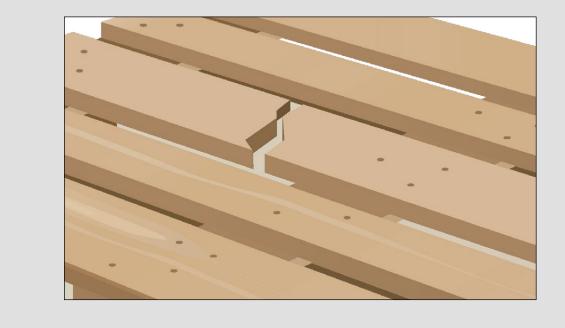

Блок отсутствует или разделен таким образом, что видно более одного стержня гвоздя.






Один блок перекручен и выступает более чем на 1 см за внешний край поддона.





Маркировка EPAL отсутствует на обоих угловых блоках одной длинной стороны.

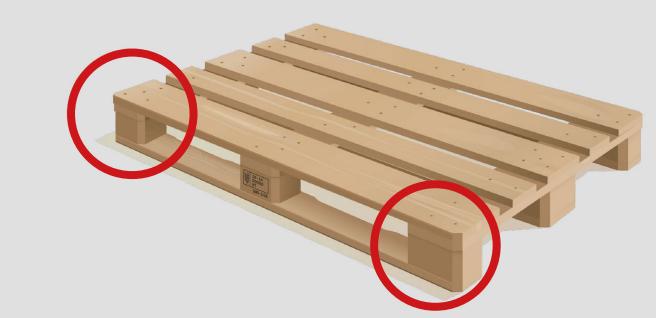



Дополнительные критерии потери возможности обмена:

Грузоподъёмность больше не гарантируется (например, гнилые или истлевшие доски, серьезные поломки или расколы). Некоторые компоненты явно неприемлемы (например, слишком тонкие доски, слишком узкие блоки). Некоторые блоки имеют серьезные поломки или трещины. Сильное загрязнение поддона может привести к загрязнению груза.

Восстановление заменяемости

Для восстановления возможности обмена поврежденные европоддоны EPAL должны быть отремонтированы в ремонтной компании, имеющей лицензию EPAL. Список ремонтных компаний, имеющих лицензию EPAL, доступен на веб-сайте EPAL (www.epal.eu / licensee search).





Смешанные поддоны всех видов, которые участники рынка обменивают индивидуально. Критерии и допустимое сочетание согласовываются индивидуально между партнерами по обмену / договорными партнерами.